

XD エラントラ サービスキャンペーン

改修の開始日	平成 21 年 2 月 5 日
不具合の内容	エアバッグシステムのサイドエアバッグ・ワイヤハーネスにおいて、取り回しが不適切なため、座席を前後に移動させた際に、当該ハーネスのコネクター部で接触不良が発生する場合がある。そのため、SRS 警告灯が点灯し、サイドエアバッグが正常に作動しなくなるおそれがある。
改善の内容	全車両、当該ハーネスの接続コネクタークリップを対策品と交換する。 また、固定バンドを装着し、当該ハーネスの取り回しを変更する。
使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメールで通知する。

車名	型式	通称名	対象車の車体番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間	対象車の台数
ヒュンダイ	GF-XD18	エラントラ	KMHDN41CR1U084588 ~ 235054 平成 12 年 11 月 16 日~平成 13 年 6 月 23 日	26 台
			KMHDN51CR1U021484 ~ 030798 平成 13 年 4 月 6 日~平成 13 年 7 月 4 日	30 台
ヒュンダイ	GF-XD20	エラントラ	KMHDN41DR1U044297 ~ 235550 平成 12 年 10 月 5 日~平成 13 年 6 月 29 日	84 台
			KMHDN51DR1U021214 ~ 030797 平成 13 年 4 月 10 日~平成 13 年 6 月 24 日	29 台
	計 2 型式	計 1 車種	(制作期間の全体の範囲) 平成 12 年 10 月 5 日~平成 13 年 7 月 4 日	(計 169 台)

対策後の識別: 運転席シートのドア側フロント取付けボルトの頭部に白ペイントを塗布