

改善箇所説明図



基準不適合部位

窓ストッパー

窓枠 1 個あたり 2 個のストッパー
(全 14 個)を取外す。

不具合の概要

補助席付き車両のサイドスライド窓において、製造工程が不適切なため、レールに取付けたストッパー位置が設計どおりではないものがある。
そのため、窓の開放部の有効幅が 500mm 以下となり、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、窓レールに取付けられているストッパーを取外して開放部の有効幅を確保し、ストッパー跡にはウェザーストリップを取付ける。

識別 : 運転者席側の整備ドアを開き、ボディ側下部に赤色の識別ペイントを塗布する。