


ユニバース サービスキャンペーン

キャンペーン開始日	平成 26 年 12 月 6 日
不 具 合 の 内 容	ラジエータファンを駆動するファンラッチギアボックスにおいて、コネクター内部のコイルの固定方法及びワイヤー保護が不適切なため、接触不良やワイヤーが断線することがある。そのため、エンジン警告灯が点灯し、ラジエータファンが高速作動することにより騒音が発生する恐れがある。
改 善 の 内 容	全車両のファンラッチギアボックスを点検し、不具合品が装着されている場合は対策品に交換する。
使用者に周知させるための措置	ダイレクトメール、または直接訪問して通知する。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ヒュンダイ	ADG-RD00	ヒュンダイ PY	KMJKL18NR8C002031 ~ KMJKL18NRAC004229 平成20年11月12日~平成22年8月14日	119 台	
	LDG-RD00		KMJKG18NRBC004496 ~ KMJKG18NRF0008908 平成22年11月17日~平成26年8月22日	232 台	
			(製作期間の全体の範囲) 平成20年11月12日~平成26年8月22日	(計 351 台)	

改善箇所説明図

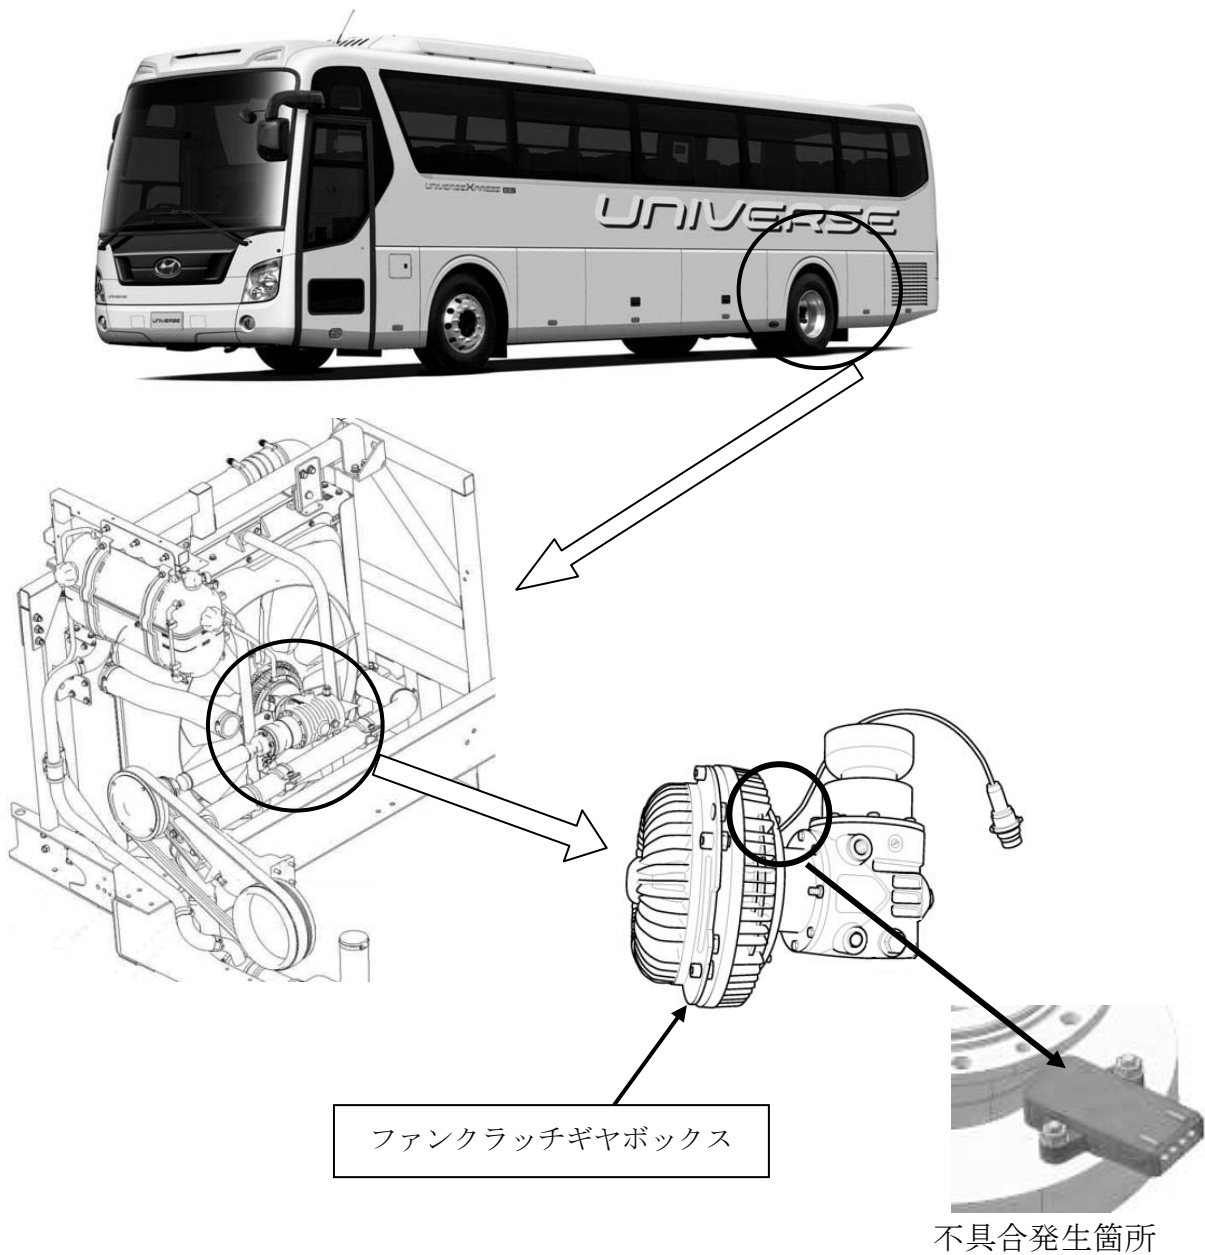

ファンラッチギヤボックス

不具合発生箇所

注： は交換部品を示す

不具合発生箇所

ラジエータファンを駆動するファンラッチギヤボックスにおいて、コネクター内部のコイルの固定方法及びワイヤー保護が不適切なため、接触不良やワイヤーが断線することがある。そのため、エンジン警告灯が点灯し、ラジエータファンが高速作動することにより騒音が発生する恐れがある。

改善の内容

全車両のファンラッチギヤボックスを点検し、不具合品が装着されている場合は対策品に交換する。

識別：エンジン整備ドア内の指定個所に対策済み識別のシールを貼付する。